

#19-NA-157: Fuga de líquido de frenos en la pinza, agrietamiento, rendimiento reducido de los frenos, fricción o chirridos, aspecto de la pintura de la pinza - (30-sep-2020)

Tema: Fuga de líquido de frenos en la pinza, agrietamiento, rendimiento reducido de los frenos, fricción o chirridos, aspecto de la pintura de la pinza



Marca:	Modelo:	Año modelo:		VIN:		Motor:	Cambio:
		desde	hasta	desde	hasta		
Chevrolet	Camaro	2016	2021	-	-	Todos	Todos

Región o país afectado	Norteamérica, Sudamérica, China, Japón, Rusia, GM Korea Company, Oriente Medio, Europa, Tailandia, Israel
Problema	Algunos clientes pueden comentar la presencia de ruido al frenar, el aspecto de pintura descolorida en las pinzas o fugas del líquido de frenos en las pinzas.
Causa	 Nota: En los vehículos empleados con frecuencia para pruebas de pista, cambiar la funda de la pinza debe formar parte del mantenimiento del vehículo.

La causa del problema puede ser que las fundas de pinza se someten a un control térmico/de agrietamiento, que permite la fuga del líquido de frenos. El control térmico se producirá cuando la pinza haya estado expuesta a un calor intenso generado durante el frenado. La ilustración anterior muestra un ejemplo de este daño.

Corrección

Importante: Los kits de fundas de pinza están disponibles a través de los repuestos CCA y deben usarse para reparar las pinzas. NO sustituya las pinzas por ese motivo.
Inspeccione las fundas de pinza en busca de grietas y sustitúyalas según necesidad. Consulte el *Reacondicionamiento de la pinza de freno delantera o trasera* correspondiente en SI.

Información sobre piezas

Utilice el número de identificación del vehículo (VIN) y el catálogo electrónico de piezas de GM para determinar la pieza adecuada a pedir.

Pieza causante	Descripción	Número de pieza	Cdad
N/A	Pinza de freno delantera - Funda antipolvo (RPO J6G)	13579455	2
	Pinza de freno delantera - Funda antipolvo (RPO J6H J6M)	19207044	
	Funda antipolvo de la pinza trasera derecha (RPO J6G J6M)	22968937	
	Funda antipolvo de la pinza de freno trasera derecha (RPO J6H)	89047739	

Versión	2
Modificado	Publicado el 9 de julio de 2019 30 de septiembre de 2020: se han añadido los años modelo 2020 y 2021.